



KHODAEI MACHINERY

شرکت پرشکاهان صنعت خدائی
سپاهي جنگي (۱۳۱۲۲)

مراحل خاموش کردن ماشین تزریق فوم درزگیر پلی یورتان:

- 1: شیر پلی روی هدمیکس به سمت برگشت (خلاف جهت هدمیکس).
- 2: شیر سه طرفه جلو پمپ ایزو به سمت شوینده.
- 3: شیر ابی رنگ جلو پمپ ایزو باز شود.
- 4: در صفحه فوم تست کلید فوم تست اوکی روشن شود.
- 5: کلید واش ایزو پایپ روشن شود تا مسیر ایزو کامل شسته شود.
- 6: قارچی تزریق بسته شود.
- 7: شیر ابی رنگ جلو پمپ ایزو بسته شود.
- 8: قارچی تزریق باز شود.
- 9: کلید واشینگ خاموش شود.
- 10: کلید پارک فعال شود (دقت کنید شوینده از هد خارج شود و موتور هدمیکس گردش داشته باشد).
- 11: کلید هوم فعال شود.
- 12: لیوان باز شود داخل لیوان واسکازین ۱۵۰ بریزید و چندبار کلید اوت پوت را روشن و خاموش کنید تا شیر خروجی روغنکاری شود.
- 13: لیوان و میشلاتور را درون محلول دی ام اف یا متیلن کلراید قرار دهید تا تمیز شود.
- 14: شیر بالای مخزن شوینده را به سمت خلاف جهت گیج فشار قرار دهید تا فشار هوا تخلیه شود.
- 15: پلاستیک زباله مخزن شوینده را از سالن خارج کرده و پلاستیک جدید در ماشین قرار دهید.
- 16: دستگاه را خاموش کنید.

